

Montageanleitung CCM Connect `n` go


1. Vorbereitung




1A
Den Strumpf mit dem Klebenband fest am Kevlar befestigen.




1B
Klebeband abschneiden

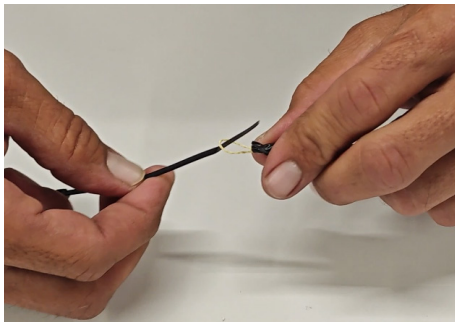

1C
Kabelbinder durch die Laschen führen.

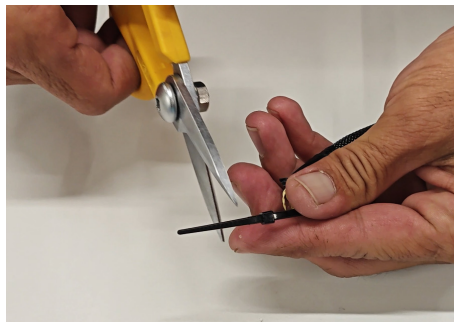


1D
Kabelbinder kürzen.

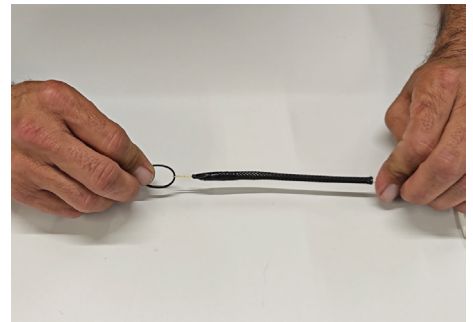

1E
Kabelbinder als Einzughilfe nutzen.

2. Entfernung der Einzugshilfe

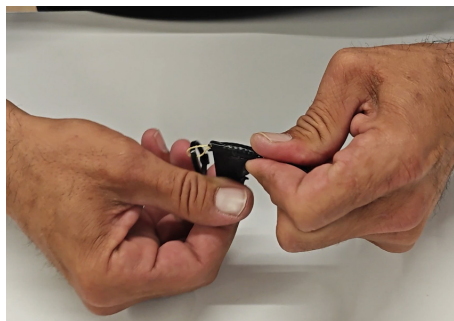


2A
Klebeband entfernen.




2B
Kabelbinder abschneiden.

3. Entfernung des Schrumpfschlauches

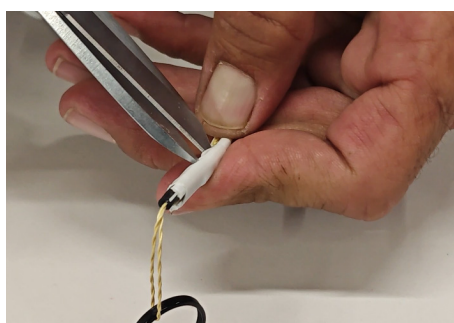


3A
Schrumpfschlauch vorsichtig einschneiden.

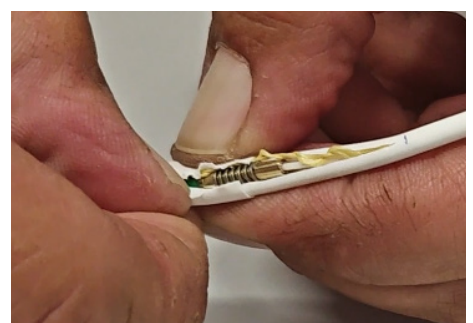

3B
Schrumpfschlauch vom Kabelmantel entfernen.


4. Entfernung der Kevlarschleife

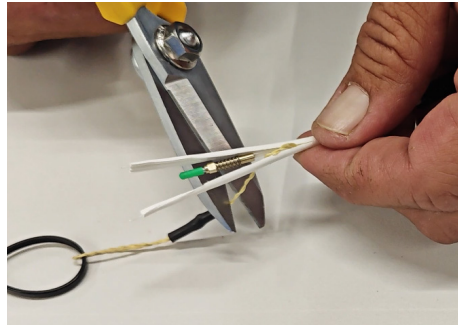

4A


Kevlarschleife mit der Kevlarschere entfernen.

5. Markierung für den Mantelabschnitt

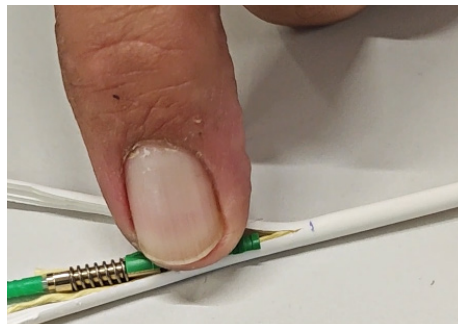

5A


Mit Hilfe des Krimpkörpers Markierung für den Abschnitt definieren.

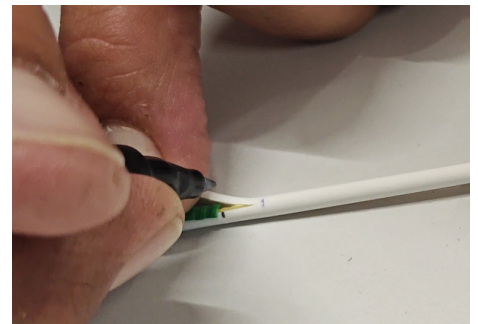

5b

Schnittkante einzeichnen.


6. Abschnitt des Mantels

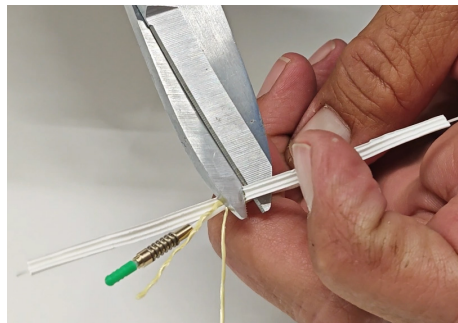

6A


Mantel mit Kevlarschere abschneiden.

7. Anbringung des Knickschutz und der Krimphülse

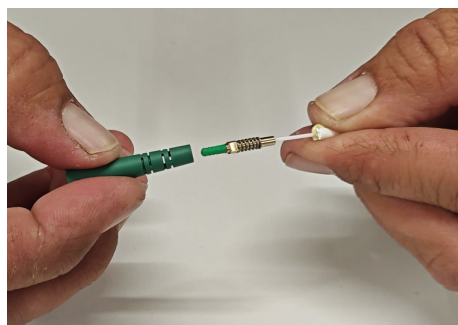


7A


Knickschutz mit schmaler Seite voran darüberziehen.

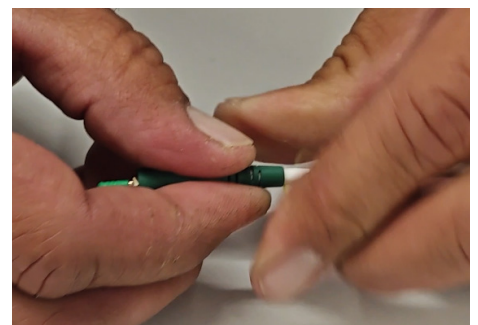


7B

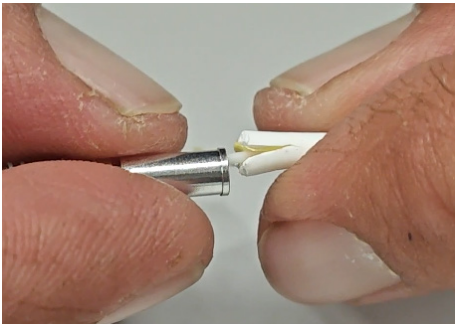


7C
Krimphülse mit umrandeter Seite
voran über das Kabel schieben.

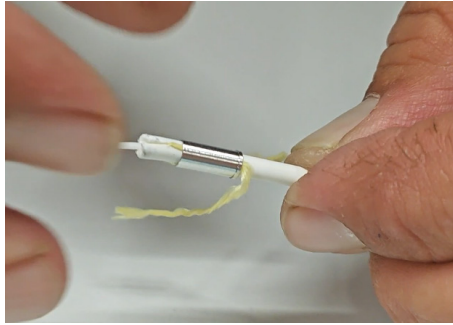



7D

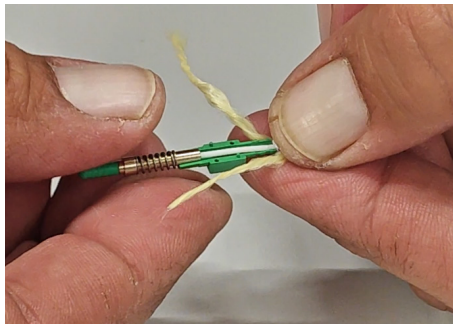


8A
Untere Hälfte des Krimpkörpers mit
gerillter Seite nach unten anhalten.

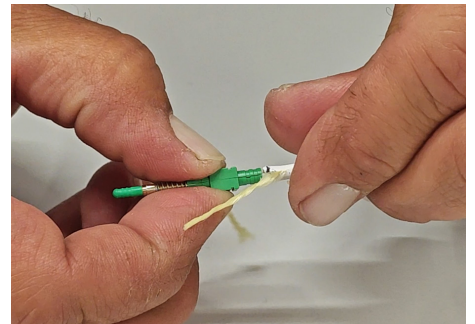


8B
Obere Seite in gleicher Richtung
draufklicken.

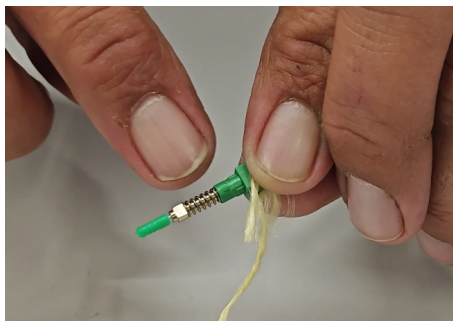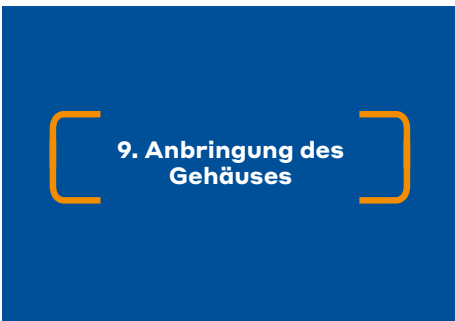

9A
Abgeflachte Seite des Metalls nach
oben.

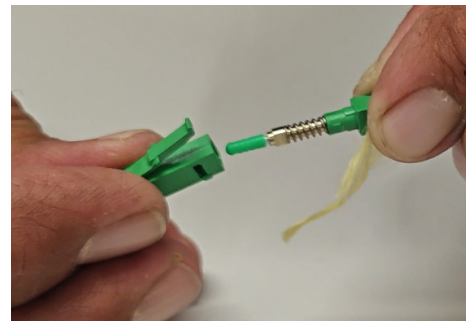


9B
Steckergehäuse mit Hebel nach oben
drüberschieben.

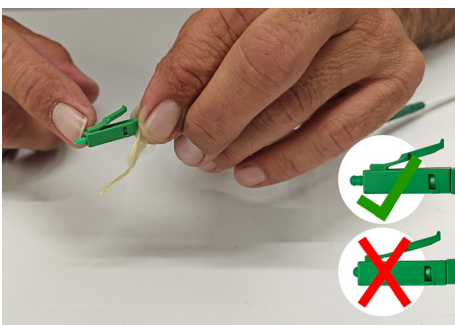


9C
Die Spitze muss ein Stück
herausschauen.


10. Vorbereitung der Krimphülse

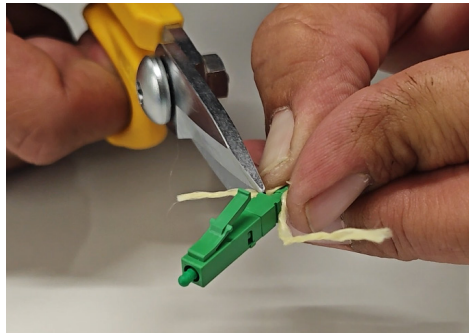

10A
Kevlar mit der Kevlarschere abscheiden.

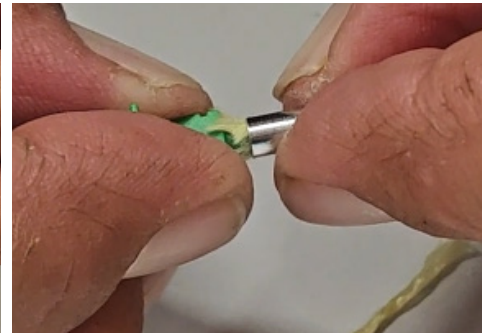


10B
Krimphülse drüberschieben.

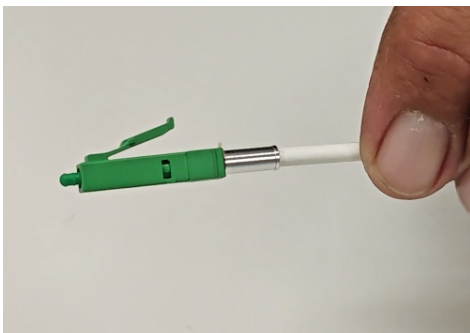

10C

11. Krimpen

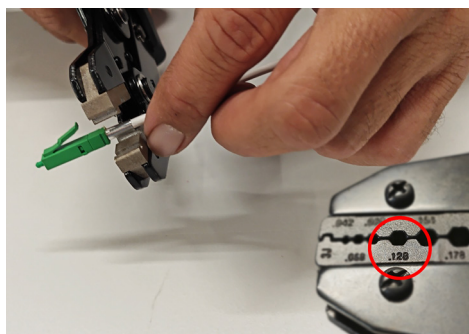

11A
Krimphülse krimpen.



11B
180 Grad drehen und erneut krimpen.



11C
Knickschutz drüberschieben.



11D
Fertig.